

Цифровые мультиметры

UT-602/603

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	1
Комплект поставки.....	1
Информация по безопасности.....	1
Правила по безопасной работе.....	1
Международные электрические символы.....	1
Передняя панель мультиметра.....	2
Функциональные кнопки.....	2
Символы дисплея.....	2
Измерения.....	2
A. Измерение сопротивления.....	2
B. Проверка диодов и звуковая прозвонка.....	2
C. UT-603: Измерение емкости конденсаторов.....	3
D. Измерение индуктивности.....	3
E. Измерение hFE транзисторов.....	3
Общие характеристики.....	3
Спецификация.....	3
A. Сопротивление.....	4
B. Диоды и звуковая прозвонка.....	4
C. UT-603: Емкость конденсаторов.....	4
D. Индуктивность.....	4
E. Транзисторный тест.....	4
Уход за прибором.....	4
A. Общие положения.....	4
B. Замена батареи питания.....	4
C. Замена предохранителя.....	4

ВВЕДЕНИЕ

Данная инструкция содержит информацию по безопасности и соответствующие предупреждения. Пожалуйста, внимательно читайте описание и соблюдайте все положения в пунктах **Предупреждения и Замечания**.

⚠ Предупреждение

Во избежание поражения электрическим током перед началом работы внимательно прочтите разделы **Информация по безопасности** и **Правила по безопасной работе**.

Цифровые мультиметры моделей UT-602 и UT-603 (далее мультиметры) являются современными ручными измерительными приборами с 3 ½ разрядным ЖКК. UT-602 предназначен для измерения индуктивности, UT-603 – для измерения индуктивности и емкости. Обе модели также имеют возможность измерения сопротивления, тест диодов, звуковую прозвонку, измеряют hFE транзисторов. UT-602 имеет кнопку фиксации показаний.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Откройте упаковку и выньте мультиметр. Проверьте наличие следующих аксессуаров:

1. Инструкции по эксплуатации	1 шт.
2. Измерительных крокодилов	1 пара
3. Батареи 9В	1 шт.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Мультиметр удовлетворяет стандартам EMC EN61326. Использование прибора допускается только в соответствии с настоящей инструкцией, в противном случае защита, обеспечиваемая мультиметром, может быть ослаблена.

В данной инструкции пункты **Предупреждение** относятся к условиям или действиям, которые представляют собой опасность для пользователя или могут вызвать повреждение мультиметра или испытуемого оборудования.

Пункты **Замечание** указывают на информацию, на которую пользователь должен обратить внимание.

ПРАВИЛА ПО БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЕ

⚠ Предупреждение


Во избежание поражения электрическим током или возможного повреждения мультиметра или тестируемого оборудования необходимо соблюдать следующие правила:

- Перед использованием осмотрите корпус мультиметра. Не используйте мультиметр, если его корпус имеет повреждение или отсутствующие детали. Обратите внимание на состояние изоляции вокруг соединительных гнезд.
- Осмотрите щупы, не имеют ли они повреждений изоляции или оголенных металлических частей. Проверьте, нет ли в щупах обрыва.
- В случае повреждения щупов замените их на исправные до начала работы.
- Не подавайте на вход между гнездами, или между землей и любым из гнезд, напряжение, превышающее максимально допустимое.
- Не изменяйте положение переключателя функций, не отключив щупов от измеряемой схемы.
- Соблюдайте особую осторожность при работе с напряжениями свыше 60В для постоянного и 30В для переменного напряжения.
- При измерениях соблюдайте правильность подключения щупов и выбора режима измерения.
- Не работайте и не храните прибор в условиях высокой температуры, влажности, в присутствии взрывоопасных газов или сильных магнитных полей. Работоспособность мультиметра может быть нарушена при попадании на него влаги.
- Работая со щупами, держите пальцы за защитными ограничителями.
- Перед измерением сопротивлений, проводимости, тока, емкости конденсаторов, прозвонкой соединений или диодным тестом выключите питание исследуемой схемы и разрядите все ее конденсаторы.
- Перед измерением величины тока проверьте предохранитель мультиметра, выключите питание исследуемой схемы, и только потом подключайте мультиметр к схеме.
- При возникновении на дисплее символа разряда батареи немедленно замените батарею на свежую. С разряженной батареей мультиметр может давать неправильные показания, что может привести к повреждению прибора и электрическому шоку пользователя.
- Перед тем, как открыть крышку мультиметра, выключите его, выньте щупы из гнезд и отсоедините термопару.
- При сервисном обслуживании прибора используйте для замены точно такие же детали, какие используются в самом приборе.
- Запрещается вносить в схему прибора какие-либо изменения.
- Для очистки корпуса прибора использовать только мягкую ткань и мягкие моющие средства. Недопустимо использовать для очистки растворители и абразивные вещества.
- Мультиметр предназначен для использования в помещении.
- Если прибор не используется в течение длительного времени, выньте из него батарею питания.
- Регулярно проверяйте батарею питания, поскольку в процессе работы батареи могут течь. Если обнаружится утечка электролита из батареи, немедленно замените ее. Вытекший электролит способен вывести мультиметр из строя.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ

	Заземление
	Двойная изоляция
	Индикация разряда батареи
	Звуковая прозвонка соединений
	Диодный тест
	Измерение емкости конденсаторов
	Измерение индуктивности
	Предохранитель
	Предупреждение. См. инструкцию по эксплуатации
	Соответствие стандарту Европейского союза

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ МУЛЬТИМЕТРА

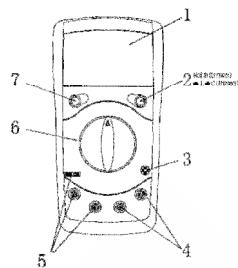


1. ЖК дисплей
2. Кнопка фиксации показаний (UT-602) или переключения L-C (UT-603)
3. Транзисторное гнездо
4. Входные гнезда для измерения сопротивления, диодов, звуковой прозвонки
5. Входные гнезда для емкости и индуктивности
6. Поворотный переключатель
7. Кнопка вкл/выкл

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КНОПКИ

Кнопка	Выполняемая функция
POWER	Включение и выключение мультиметра
HOLD (UT-602)	Фиксация показаний дисплея, отображается символ H
L - C (UT-603)	Служит для переключения режимов между индуктивностью и емкостью

СИМВОЛЫ ДИСПЛЕЯ

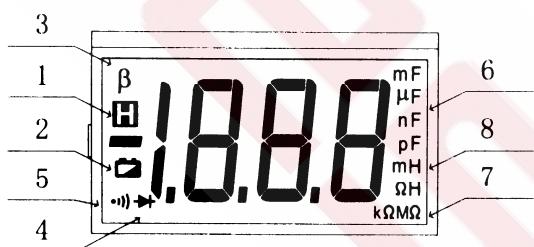

No	Символ	Значение
1	H	Режим фиксации показаний дисплея
2		Разряженная батарея ⚠ Немедленно замените батарею на свежую. С разряженной батареей мультиметр может показать неправильное значение напряжения, что может привести к повреждению прибора и электрическому шоку пользователю
3	β	Режим транзисторного теста
4	\rightarrow	Диодный тест
5	$\bullet\bullet$	Режим прозвонки соединений
6	pF nF μF mF	F: Фарад – единица измерения емкости $pF: 1 \times 10^{-12} F$ или $0.000\ 000\ 000\ 001 F$ $nF: 1 \times 10^{-9} F$ или $0.000\ 000\ 001 F$ $\mu F: 1 \times 10^{-6} F$ или $0.000\ 001 F$ $mF: 1 \times 10^{-3} F$ или $0.001 F$
7	Ω $k\Omega$ $M\Omega$	Ω : Ом – единица измерения сопротивления $k\Omega: 1 \times 10^3 \Omega$ или 1000Ω $M\Omega: 1 \times 10^6 \Omega$ или $1000\ 000 \Omega$
8	H mH	H : Генри – единица измерения индуктивности $mH: 1 \times 10^{-3} \Omega$ или 0.001 Генри

ИЗМЕРЕНИЯ

A. Измерение сопротивления (рис.3)

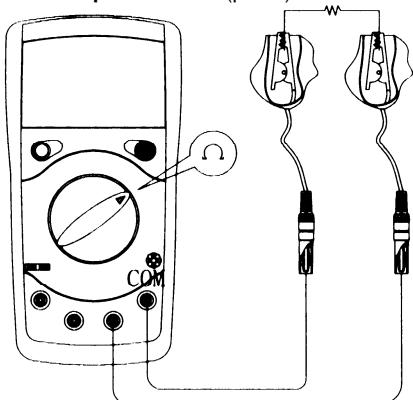


Рис. 3

⚠ Предупреждение

Во избежание повреждения мультиметра отключите питание от измеряемой цепи и разрядите все конденсаторы.

Для измерения сопротивления:

1. Установите красный щуп в гнездо $\bullet\bullet$ \rightarrow Ω , а черный щуп в гнездо **COM**
2. Установите поворотный переключатель на соответствующий предел Ω
3. Подсоедините щупы к измеряемому сопротивлению

На дисплее появится измеренная величина.

Замечание

- Тестовые щупы могут вносить дополнительное сопротивление 0,1 ~ 0,3Ом. Для компенсации этого сопротивления на нижних пределах (20 Ом и 200 Ом) замкните накоротко щупы. Полученную величину вычитайте из показаний для компенсации погрешности.
- Для высоких сопротивлений (более 1МОма) измерение может занять несколько секунд.
- При разомкнутых щупах на дисплее отображается «1» в старшем разряде.
- По окончании измерений отсоедините щупы от сопротивления.

B. Проверка диодов и звуковая прозвонка (рис. 4)

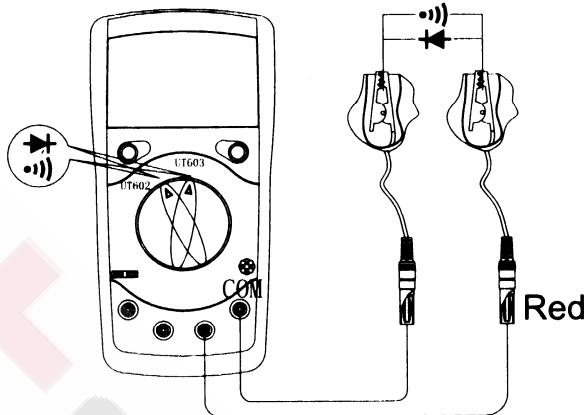


Рис. 4

⚠ Предупреждение

Во избежание повреждения мультиметра выключите питание измеряемой цепи и разядите все конденсаторы.

Проверка диодов.

Используйте этот тест для проверки диодов и полупроводниковых переходов транзистора. Проводится измерение напряжения на открытом переходе. Для исправного кремниевого перехода это значение находится в пределах от 0,5В до 0,8В.

Для измерения диодов:

1. Установите красный щуп в гнездо $\Omega \rightarrow \bullet\bullet$, а черный щуп в гнездо **COM**
2. Установите поворотный переключатель на предел $\rightarrow \bullet\bullet$
3. Подсоедините щупы к измеряемому диоду, для прямого включения красный щуп к аноду, а черный к катоду. На дисплее появится величина прямого падения напряжения.

Замечание

- Для исправного кремниевого перехода это значение находится в пределах от 0,5В до 0,8В.
- При обратном включении на дисплее отобразится «1» в старшем разряде.
- По окончании измерений отсоедините щупы от измеряемого перехода.

Звуковая прозвонка.

Для звуковой прозвонки:

1. Установите красный щуп в гнездо $\Omega \rightarrow \bullet\bullet$ а черный щуп в гнездо **COM**
2. Установите поворотный переключатель на предел $\rightarrow \bullet\bullet$
3. Подсоедините щупы к измеряемой цепи.
4. Если сопротивление измеряемой цепи менее 10 Ом звучит сигнал. Звукового сигнала не будет, если сопротивление цепи более 70 Ом, это означает обрыв соединения. В диапазоне от 10 Ом до 70Ом сигнал может звучать или не звучать.
5. На дисплее отображается сопротивление измеряемой цепи.

Замечание

- При разомкнутых щупах на дисплее отобразится «1» в старшем разряде.
- По окончании измерений отсоедините щупы от измеряемой цепи.

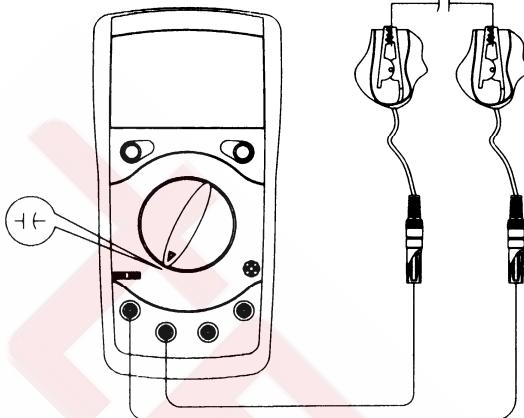
C. UT-603: Измерение емкости конденсаторов (рис.5)

Рис.5

⚠ Предупреждение

Во избежание повреждения мультиметра выключите питание измеряемой цепи и разядите все конденсаторы. Перед началом измерения емкости померяйте постоянное напряжение, чтобы убедиться, что все емкости разряжены.

Пределы измерения емкости: 2.000nF, 20.00nF, 200.0nF, 2.000 μ F, 20.00 μ F, 200.0 μ F, 600.0 μ F

Для измерения емкости:

- Установите поворотный переключатель на соответствующий предел **C**. Если измеряемая величина заранее не известна установите переключатель на минимальный предел 2.000nF и увеличивайте предел пошагово для получения показаний. «1» в старшем разряде – превышение предела.
- Установите красный щуп в гнездо +, черный – в гнездо – для конденсаторов с малым размером используйте гнездо для измерений.
- Подсоедините красный щуп к положительному, а черный – к отрицательному выводу конденсатора.
- На дисплее появится измеренная величина.

Замечание

- Для уменьшения погрешности выводы конденсатора должны быть по возможности короткими
- Мультиметр не может контролировать качество конденсаторов.
- Если тестируемый конденсатор имеет утечку или поврежден, показания могут быть нестабильны.
- По окончании измерений отсоедините щупы от конденсатора.

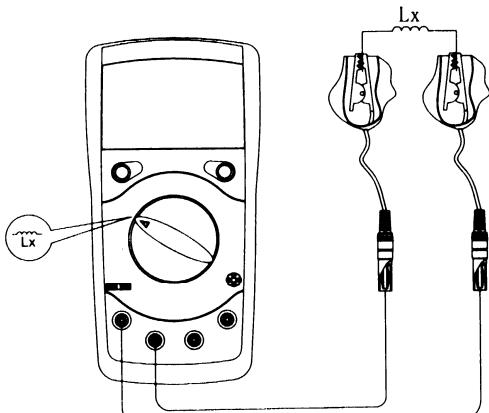
D. Измерение индуктивности (рис. 6)

Рис. 6

Для измерения емкости:

- Установите поворотный переключатель на соответствующий предел **Lx**.
- Если измеряемая величина заранее неизвестна установите переключатель на максимальный предел. Уменьшайте предел пошагово для получения показаний.
- Установите тестовые щупы в гнезда для измерений.
- Для UT-603 кнопка переключения L-C должна быть в положении L (отжата).
- На дисплее появится измеренная величина.

Замечание

- На пределе 2mH замкните щупы накоротко. На дисплее отобразится величина погрешности. Для получения правильного значения необходимо вычесть ее из показаний.
- Для уменьшения погрешности выводы индуктивности должны быть по возможности короткими.
- Мультиметр не может контролировать качество индуктивности.
- По окончании измерений отсоедините щупы от индуктивности и входных гнезд мультиметра.

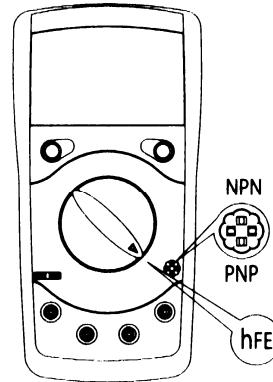
E. Измерение hFE транзисторов (рис.7)

Рис.7

Для измерения транзисторов:

- Установите поворотный переключатель на предел **hFE**
- Установите транзистор в гнездо для измерения в соответствии с его проводимостью NPN или PNP
- На дисплее отображается измеряемая величина.

Замечание

По окончании измерений удалите транзистор из гнезда.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

⚠ Защита предохранителем гнезд индуктивности (UT-602) и индуктивности и емкости (UT-603)	0,315A 250V ф5x20мм
Максимум дисплея	1999
Скорость измерений	2~3 раза в секунду
Полярность автоматическая	Символ "—"
Индикация перегрузки	"1" в старшем разряде
Температура	Рабочая: 0°C ~ 40°C Хранения: -10°C ~ 50°C
Относительная влажность	≤75%, 0°C ~ 30°C ≤50%, 31°C ~ 40°C
Высота	Рабочая: до 2000м Хранения: до 10000м
Батарея питания	9В КРОНА 1 шт.
Индикация разряда батареи	Символ
Режим фиксации показаний дисплея	Символ H
Полярность автоматическая	Символ "—"
Размеры (ГxШxВ)	172x83x38
Вес	~310гр с батареей
Соответствие стандартам безопасности	EMC EN61326
Сертификация	

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Точность указывается как \pm % от измеренного \pm количество единиц младшего разряда, гарантируется на срок 1 год.

Рабочая температура: 23°C \pm 5°C

Относительная влажность: ≤75%.

Температурный коэффициент: 0,1x(указанная точность)/1°C

A. Сопротивление

Предел	Разрешение	Точность	
		UT-602	UT-603
20Ω	0.01Ω	±1%±5	—
200Ω	0.1Ω	±0.8%±3	—
2кΩ	1Ω	—	—
20кΩ	10Ω	—	—
200кΩ	100Ω	—	—
2MΩ	1кΩ	—	—
20MΩ	10кΩ	±[2%(показания – 12)+5]	—
2000MΩ	1MΩ	для оценки	—

Замечания

- Защита от перегрузки 250В на всех пределах.
- При короткозамкнутых щупах на пределе 20МОм отображается число 12, это нормально. Для получения верного значения измерения необходимо вычесть эту величину из показаний.
- Тестовые щупы могут вносить дополнительное сопротивление. Для компенсации этого сопротивления на нижних пределах (20 Ом, 200 Ом) замкните накоротко щупы. Полученную величину вычтите из показаний.

B. Диоды и звуковая прозвонка

Функция	Предел	Разрешение	Замечания
Диод	→—	1мВ	На открытых щупах ~ 5,8В ток ~ 1mA
Прозвонка	•))	1Ω	Сигнал при сопротивл. менее 10Ω

Защита 250В на всех пределах

C. UT-603: Емкость конденсаторов

Предел	Разрешение	Точность	Тестовая частота/напряжение
2.000nF	0.001nF	—	1кГц / 150мВ
20.00nF	0.01nF	±1%±5	—
200.0nF	0.1nF	—	—
2.000μF	0.001μF	—	—
20.00μF	0.01μF	±4%±5	100Гц / 15мВ
200.0μF	0.1μF	—	—
600.0μF	0.001mF	для оценки	100Гц / 1.5мВ

Замечания

- Защита от перегрузки: предохранитель 0,315А 250В ф5 x 20мм
- 1F = 10^3 mF = 10^6 μF = 10^9 nF = 10^{12} pF
- Перед началом измерений необходимо полностью разрядить конденсаторы.
- При измерении на пределе 2nF из показаний необходимо вычесть значения емкости при разомкнутых щупах без конденсатора.

D. Индуктивность

Предел	Разрешение	Точность		частота / ток
		UT-602	UT-603	
2mH	0.001mH	—	—	1кГц / 150мкА
20 mH	0.01mH	—	—	—
200 mH	0.1mH	—	—	—
2H	0.001H	±5%±5	—	—
20H	0.01H	±5%±15	—	100Гц / 15мкА
200H	0.1H	—	для оценки	—

Замечания

- Защита от перегрузки: предохранитель 0,315А 250В ф5 x 20мм
- 1H = 10^3 mH = 10^6 μH

E. Транзисторный тест

Предел	Разрешение	Условия	Замечания
hFE	1β	Vce ~ 5.8В Ibo ~ 10мкА	0 ~ 1000β

УХОД ЗА ПРИБОРЫМ

В данном разделе описываются основные процедуры, включая замену батареи и предохранителей

⚠ Предупреждение

Не пытайтесь самостоятельно проводить ремонт прибора, если Вы не являетесь квалифицированным уполномоченным специалистом, имеющим всю необходимую информацию и средства.

Для предотвращения получения электрического шока и повреждения мультиметра избегайте попадания жидкости внутрь прибора.

A. Общие положения

- Периодически протирайте корпус прибора тканью, увлажненной мягкими моющими веществами. Не используйте растворители и абразивы.
- Прочищайте гнезда прибора ватными палочками с мягким моющим средством, т.к. загрязненные гнезда могут повлиять на точность показаний.
- Если прибор не используется, выключите его кнопкой POWER, а если прибор не используется долгое время, выньте из него батарею питания.
- Не храните мультиметр в местах повышенной влажности, температуры, в присутствии горючих веществ и сильных магнитных полей.

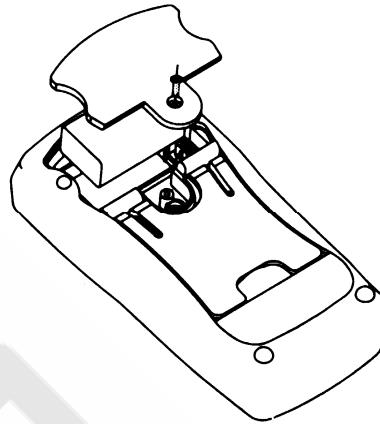
B. Замена батареи питания (рис. 8)

Рис. 8

⚠ Предупреждение

Во избежание ошибочного считывания показаний прибора и получения вследствие этого электрической травмы замените батарею питания, как только на дисплее появится знак .

Для замены батареи проделайте следующее:

- Выключите прибор и отсоедините щупы от измеряемой цепи и от гнезд мультиметра.
- Выкрутите винт батарейного отсека и снимите крышку.
- Удалите батарею.
- Установите свежую батарею 9В тип КРОНА (NEDA1604 или 6F22 или 006Р).
- Закройте батарейный отсек и закрутите винт.

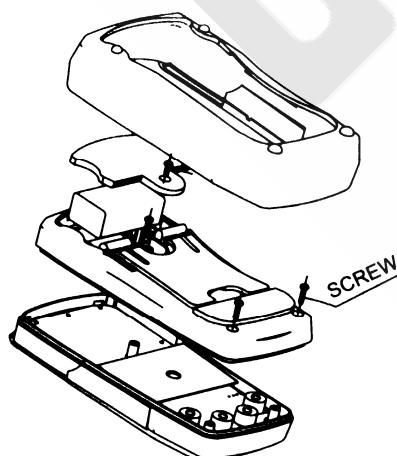
C. Замена предохранителя (рис. 9)

Рис. 9

⚠ Предупреждение

Во избежание получения электрического шока или короткого замыкания и повреждения мультиметра используйте только указанные предохранители в соответствии со следующей процедурой:

Для замены предохранителя:

1. Выключите прибор и отсоедините щупы от измеряемой цепи и от гнезд мультиметра.
2. Выньте прибор из холстера.
3. Выкрутите винт батарейного отсека и снимите крышку и удалите батарею.
4. Выкрутите винт внутри батарейного отсека, а также два винта на задней крышке и отделяйте заднюю часть корпуса.
5. Аккуратно выньте сгоревший предохранитель, поднимая его за один конец из гнезда держателя.
6. Установите на его место новый с идентичными параметрами, убедитесь, что предохранитель встал на место.
Предохранитель 0,315A 250V ф5x20мм
7. Соедините заднюю и переднюю части корпуса и закрутите винты.
8. Установите батарею, закройте крышку батарейного отсека и закрутите винт.
9. Оденьте холстер на мультиметр.

Мультиметр редко нуждается в замене предохранителя. Выгорание предохранителя всегда является следствием ошибочных действий пользователя.